



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay



MEMORÁNDUM N° 52/2025

PARA : INTENDENTE MUNICIPAL– Ing. Roque Hernán Godoy Jara.-
DE : DIRECTOR DE OBRAS Y URBANISMO – Cristhian Ortiz.-
FECHA : 04/11/2025.-
REFERENCIA : Elevar Informe.-

Sr. Intendente Municipal **Ing. Roque Hernán Godoy Jara**, nos hemos constituido conforme a sus indicaciones a realizar un relevamiento de la situación en la que se encuentra el desprendimiento del talud afectando en su coronacion la vereda y la calle Concepción casi Pte. Hayes, sector del **Parque Independencia del Área Habitacional N°5**, conforme al pedido de los vecinos Y PU en la cual manifiestan su preocupacion por el estado en que se encuentra ya que constituye un peligro inminente para vida de los que acuden a dicho lugar, motivo por el cual esta Direccion y la Direccion de Transito han clausurado el paso tanto peatonal como vial para garantizar la integridad fisica y asi evitar posible accidentes. A continuacion detallamos los trabajos realizados.

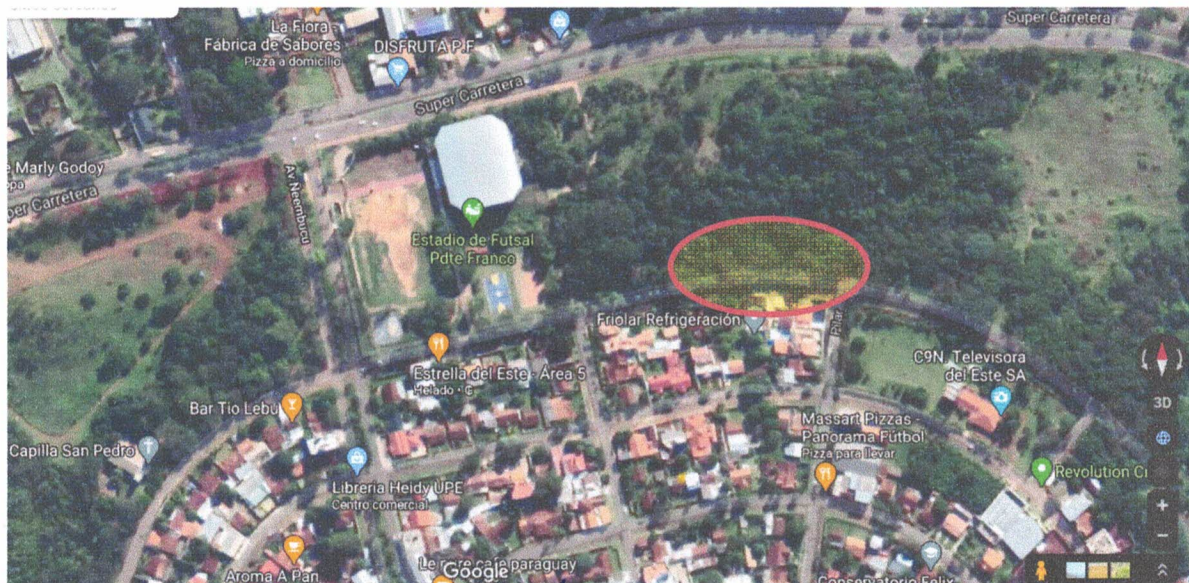

PLANTA DE UBICACIÓN - AREA INTERVENIDA






MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay



- Durante la inspección en la 1ra. Zona de desmoronamiento se detectan graves fisuras tanto en la calle como en la vereda, agravándose las mismas rápidamente, siendo por ello necesario cerrar el tráfico vial, tanto de personas como de vehículos, ante el riesgo de derrumbe que presentaba.

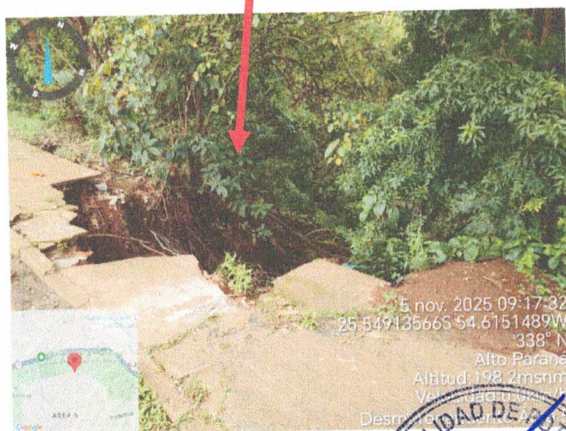




MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay



- Durante la inspección se puede visualizar que se detectan graves desmoronamiento del talud, esta situación degeneró en el colapso del muro medianero, que actuaba como base del sostenimiento de la vereda y calle, agravándose las mismas rápidamente con la erosión, siendo por ello necesario cerrar el tráfico vial, tanto de personas como de vehículos, ante el riesgo de derrumbe que presentaba. Se detectan aproximadamente 4.500 m³ de erosión y deslizamiento hasta el cauce hídrico.

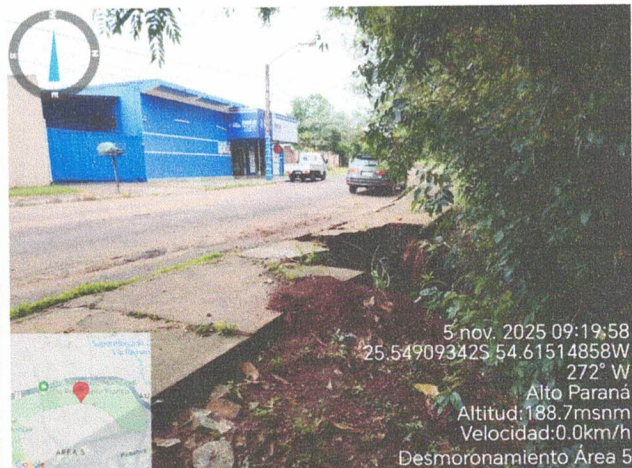



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay



Mantenimiento y reparacion de Disipador existente.





MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

Av. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay



Conociendo su preocupación por el bienestar de los residentes y de las personas que frecuentan el lugar, quienes han solicitado la intervención inmediata de la Institución Municipal, hemos realizado el relevamiento completo del lugar y de los trabajos que deben llevarse a cabo. Se adjutan a la presente.

N°	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obras con estructura Metalica	un	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Limpieza de terreno, poda y disposicon de ramas.	m²	232,00	50.000	11.600.000
3	Replanteo y marcación de obra con topografo.	m²	240,00	8.500	2.040.000
4	Desbroce de Construcciones existentes, asfalto, cordón y retiro	m²	400,00	65.000	26.000.000
5	Excavación no clasificada	m³	300,00	65.000	19.500.000
6	Relleno y compactación con tierra de relleno-compactado mecanico y perfilado de taludes.	m³	450,00	65.000	29.250.000
7	Piso de Hormigón de 0.10m	m²	12,00	3.000.000	36.000.000
8	Colector de H"A	m³	2,50	3.000.000	7.500.000
9	Cordón cuneta de H9A"	m³	5,50	3.000.000	16.500.000
10	Refraccion de vereda de Hormigón de 8 cm de ancho.	m³	9,00	3.000.000	27.000.000
11	Boca de Tormenta e= 30cm	m³	7,00	3.000.000	21.000.000
12	Vigas Cadena 50x50	m³	8,50	3.000.000	25.500.000
13	Disipador escalonado e: 10 cm	m³	16,50	3.000.000	49.500.000
14	Muro de contencion de Piedra Bruta	m³	150,00	950.000	142.500.000
15	Provision y colocación de Caños de H" D: 80 cm	ml	9,00	600.000	5.400.000
16	Provision y colocacion de baranda peatonal - Estructura Metalica	ml	30,00	300.000	9.000.000
17	Reja peatonal - Estructura Metalica	m²	6,00	950.000	5.700.000
18	Rejilla tipo registro (1,20x1,00)	m²	1,20	500.000	600.000
19	Reparación de Disipador existente	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
20	Limpieza final de obra	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000
TOTAL - IVA incluido					441.090.000

SON GUARANIES: Cuatrocientos cuarenta y un millones noventa mil.

Atendiendo a que ha transcurrido mucho tiempo desde el inicio de la problemática por el deslizamiento y erosión que se ve incrementada en la época lluviosa con los períodos de precipitaciones excesivas o vibraciones por alto tráfico, lo que provoca la desestabilización del suelo en los taludes y causa severos daños, que además se ve influenciado por otros elementos tales como la geometría de los taludes, la geología de los materiales por los que están conformados, la intensidad de las precipitaciones, vibraciones, etc., esta Dirección de Obras solicita realizar inmediatamente, por urgencia impostergable, el llamado por via de excepción teniendo en cuenta la gravedad de la problemática, ya que es inminente el desmoronamiento, poniendo en riesgo la integridad física de todos los que utilizan dicho tramo.


Atentamente

CRISTHIAN ORTIZ
Director de Obras y Urbanismo

REGIONALES

Calle se desmorona en Franco

Publicado hace 1 año el día 3 noviembre 2021.
Por ADMIN

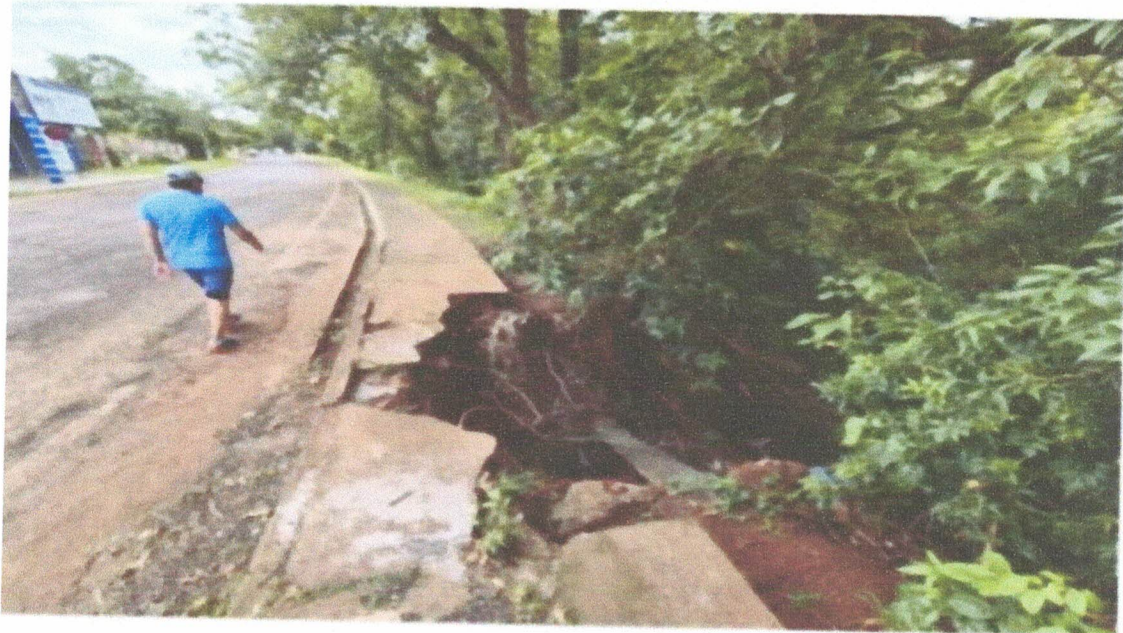

La vereda, al costado del camino, en el Área 5 de Presidente Franco se va desmoronando. El hecho se da en inmediaciones del Parque Independencia.

Como se ve en la imagen, las lluvias van carcomiendo la estructura, y el agujero va ganando espacio, constituyéndose en un peligro para los que circulan por el lugar.

TEMAS RELACIONADOS #TAPM

