Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PROYECTO: REFACCIÓN GENERAL COLEGIO NACIONAL PROF. ANGEL TORRES PEREZ
DISTRITO DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS - DPTO. CAAGUAZU - PY.

Nº	RUBROS	Cant.	Unid.	P. Unitario Gs.	Total Gs.
	Refaccion General				
	Trabajos preliminares, movilización de obra y replanteo	1	Gb		
	Demolición de techo existente desde Aula 1 hasta Sala de Informatica con recuperación de materiales	472,5	m2		
	Reemplazo de maderas de techo, tirantes en estado defectuosos afectados por goteras de techo	10	Un		
	Provision y colocación de techo de tejas y tejuelones cerámicos de 1era A	472,5	m2		
	Tratamiento de Fisuras en paredes con varillas de acero	20	ml		
	Provision y Reemplazo de ladrillos en estado de desprendimientos por humedad en base de mamposterias	50	ml		
	Revoque tipo mocheta con mezcla 3:1 para zócalo perimetral general, altura de revoque 40 cm	320	ml		
	Reparación de 14 pilares de galeria con inserto de angulo "L" de 1 1/2 pulg. en las 4 aristas 2.50 m c/u	140	ml		
	Pintura de paredes revocadas al latex previo sellado de grietas y reacondicionamiento general	160	m2		
	Pintura de pilares de galeria al latex y parte inferior con pintura base sintetico hasta altura de 1.50m	16	Un		
	Reacondicionamiento de Puertas de madera existentes, incluye cerraduras nuevas y pintura	9	Un		
	Reparación de estructura de techo de sala de informatica				
	Provision de Cabriada de madera en Sala de informatica para reparación de techo	6	ml		
	Provision y colocación de 2 columnas de HºAº 15x30 con zapatas 1.00x1.00 para apoyo de cabriada de madera	2	Un		
	Provision y colocación de Vigas 4"x8" cumbrera	7	ml		
	Obras complementarias				
	Reacondicionamiento de circuito electrico con material existente removido durante proceso de demolición de techo	1	gb		
	Limpieza final y retiro de escombros	1	Gb		
				TOTAL IVA INCLUIDO	

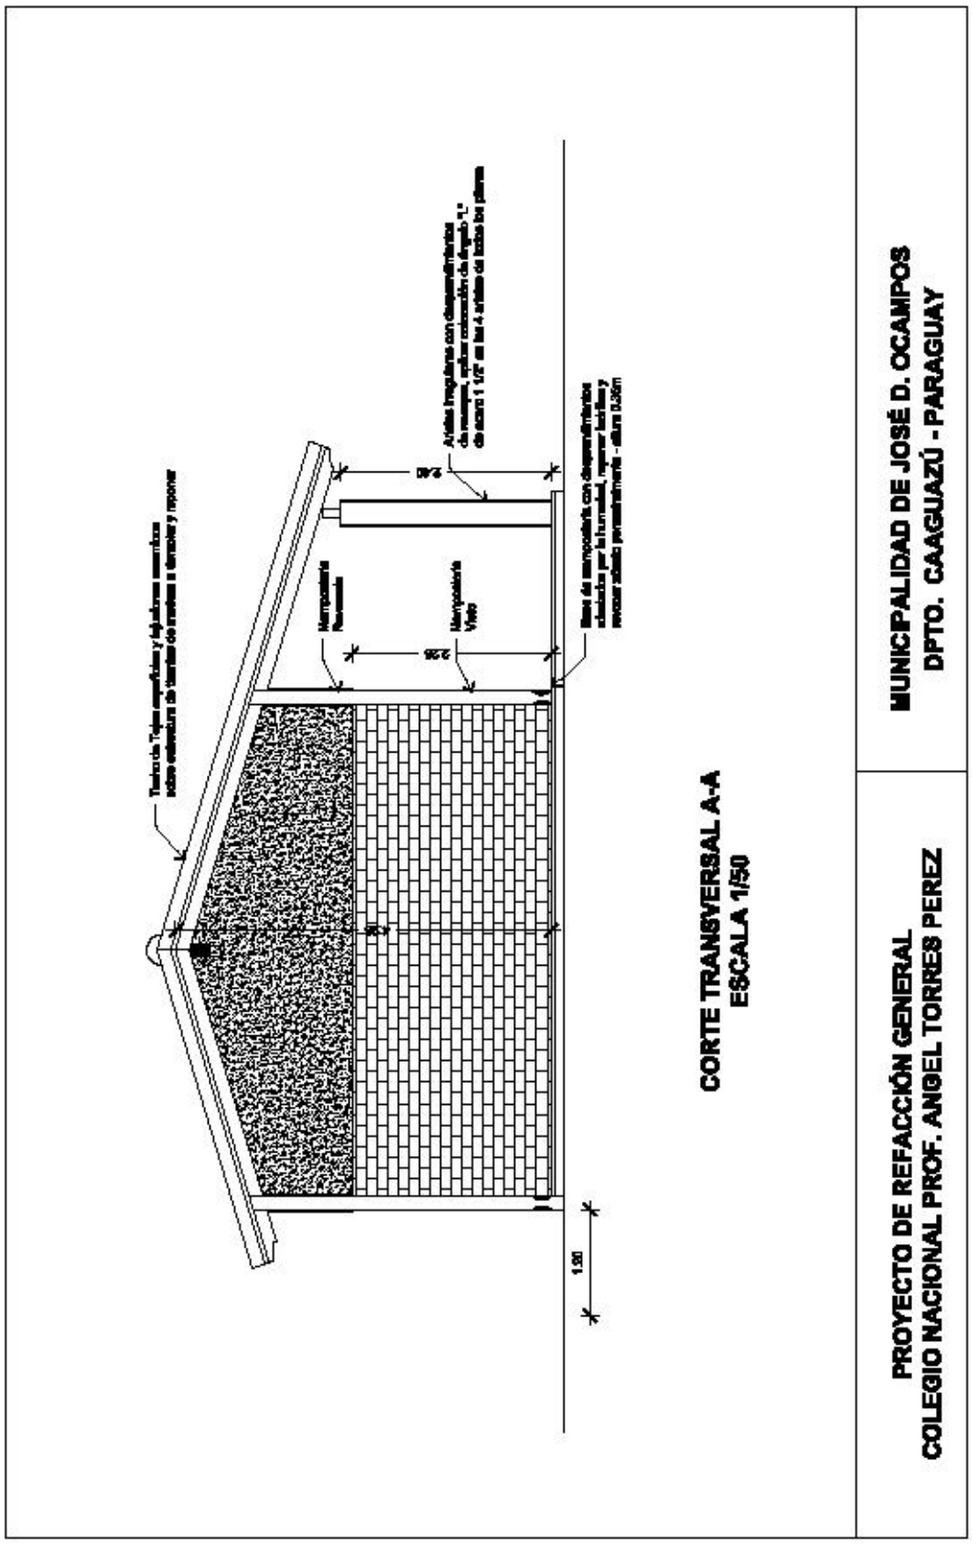
Tierra de Tejas empilchas y ladrillos amarillos sobre cabecera de tierra de rastro a derecha y reponer
Mampostería Revocada
Mampostería Vista
2.00
2.00
1.50
Aristas irregulares con desperfectos debe reponer, pintar colocación de fragüe "L" de acero 1 1/2" en las 4 aristas de todas las plantas
Base de mampostería con desperfectos causados por la humedad, reponer ladrillos y revocar sólido permanentemente - altura 0.30m
CORTE TRANSVERSAL A-A
ESCALA 1/50
MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS
DPTO. CAAGUAZÚ - PARAGUAY
PROYECTO DE REFACCIÓN GENERAL
COLEGIO NACIONAL PROF. ANGEL TORRES PEREZ

OBS: Viga cumbrera colapsado por esfuerzo a la Flexión, como elemento auxiliar se dispuso un pilar de ladrillo en el centro de la aula, la cual se elimina y se agregó una cabriada de madera apoyada sobre dos columnas de H°A° instaladas al filo de la mampostería del aula.

DETALLE DE TECHO A REPARAR EN SALA DE INFORMÁTICA

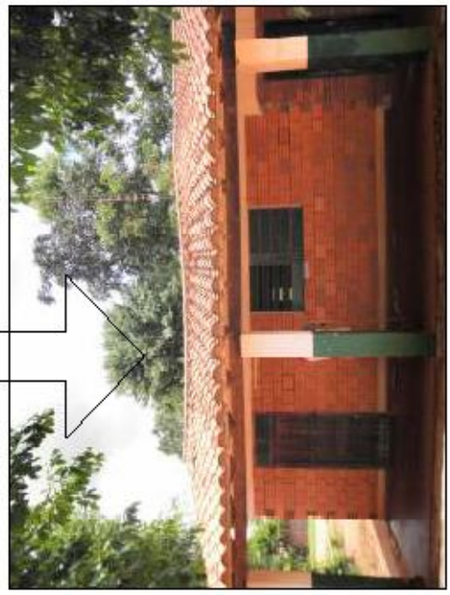

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS
DPTO. CAAGUAZÚ - PARAGUAY

PROYECTO DE REFACCIÓN GENERAL
COLEGIO NACIONAL PROF. ANGEL TORRES PEREZ

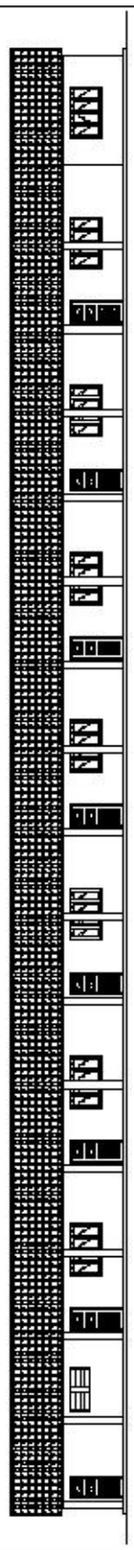

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/100

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS
DPTO. CAAGUAZÚ - PARAGUAY

PROYECTO DE REFACCIÓN GENERAL
COLEGIO NACIONAL PROF. ANGEL TORRES PEREZ

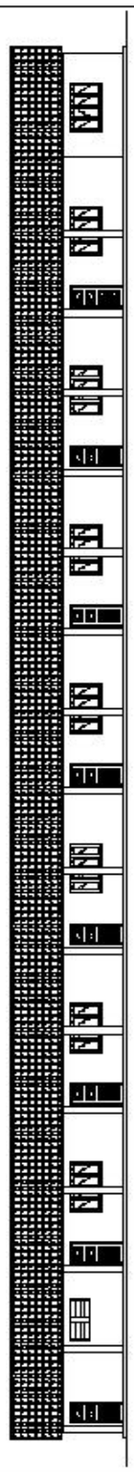

FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/100

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS
DPTO. CAAGUAZÚ - PARAGUAY

PROYECTO DE REFACCIÓN GENERAL
COLEGIO NACIONAL PROF. ANGEL TORRES PEREZ